

Originál návodu k obsluze



**WA 1000 Quick
WA 11-125 Quick
WA 11-150 Quick
WPA 11-125 QuickProtect
WEA 14-125 Plus
WEA 14-150 Plus
WEPA 14-125 QuickProtect
WEPA 14-150 QuickProtect**

		WA 1000 Quick WA 11-125 Quick WPA 11-125 QuickProtect	WA 11-150 Quick	WEA 14-125 Plus	WEA 14-150 Plus	WEPA 14-125 QuickProtect	WEPA 14-150 QuickProtect
Quick		Q	Q	Q	Q	Q	Q
Electronic		-	-	VTC	VTC	TC	TC
D _{max}	mm (in)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	150 (6)
t _{max1} ; t _{max2} ; t _{max3}	mm (in)	$\begin{matrix} 10; 8; 6 \\ (3/8; 5/16; 1/4) \end{matrix}$					
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 13 (1/2)					
n	min ⁻¹ (rpm)	10000	9000	7000-10500	6000-9000	10500	9000
P ₁	W	1100	1100	1400	1400	1400	1400
P ₂	W	670	670	800	800	800	800
m	kg (lbs)	2,0 (4.4)					
a _{h,SG,1} /K _{h,SG,1}	m/s ²	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5	2,8 / 1,5
a _{h,SG,2} /K _{h,SG,2}	m/s ²	3,6 / 1,5	3,6 / 1,5	3,6 / 1,5	3,6 / 1,5	3,6 / 1,5	3,6 / 1,5
L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	92/3	92/3	90/3	90/3	90/3	90/3
L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	103/3	103/3	101/3	101/3	101/3	101/3

 EN 60745
 2006/42/EG, 2004/108/EG

ppac:  Volker Siegle

Director Product Engineering & Quality
 Responsible Person for Documentation
 © 2010 Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

Celková hodnota kmitání (součet vektorů ve třech směrech) stanovená podle EN 60745:

ah, SG = emisní hodnota kmitání (broušení povrchů)
 ah, DS = emisní hodnota kmitání (broušení talířovým brusným kotoučem)
 Kh, SG/DS = faktor nejistoty (kmitání)

Typické hladiny hlučnosti (A):

LpA = hladina akustického tlaku
 LWA = hladina akustického výkonu
 KpA/WA = faktor nejistoty (hladina hlučnosti)

Při práci může hladina hluku překročit 85 dB (A)

Používejte ochranu sluchu!

Naměřené hodnoty dle EN 60745.

Technická data jsou uvedena v rámci odpovídajících tolerancí (dle platných norem).

Záruční a pozáruční servis:

Metabo s.r.o.
 Královická 1793
 Brandýs n/L.
 250 01

tel.: 326 904 457
 fax.: 326 907 730
 www.metabo.cz
 e-mail: servis@metabo.cz

V případě opravy popište prosím, Vámi jištěnou závadu.

- J (s nástavcem pro odsávání kamenného prachu vznikajícího při rozbrušování kamenných desek vhodným vysavačem).
Ochrana rukou (nasadte pod boční přídavnou rukojeť).
- K Ocelový drátěný kartáč (nutno používat příslušnou ochranu rukou).
L Upínací matice (10)
M Rychloupínací matice (11)

Opravy



Opravy elektrických nástrojů smí provádět pouze odborný pracovník z oblasti elektrotechniky.

Elektrické nástroje Metabo je možno zaslat na opravu na adresu uvedenou u seznamu náhradních dílů.

K zařízení zaslanému na opravu přiložte popis zjištěné závady.

Ochrana životního prostředí

Vznikající brusný prach může obsahovat škodliviny: tyto zplodiny nelikvidujte jako domácí odpad, nýbrž odborně na sběrném místě pro zvláštní odpad.

Obaly Metabo jsou 100% recyklovatelné. Elektrické nástroje a příslušenství, které dosloužilo, obsahuje velké množství cenných surovin a umělých hmot, které je rovněž možno recyklovat.


Jen pro země EU: elektrické nástroje neodhazujte do domácího odpadu! Dle směrnice 2002/96/EG platné pro staré elektrické a elektronické přístroje a dle odpovídající legislativy příslušné země musí být spotřebované elektrické přístroje shromažďovány odděleně a recyklovány pro opětovné použití způsobem šetrným k životnímu prostředí.




Technická data

Vysvětlivky u údajů na straně 2.

Změny ve smyslu technického pokroku jsou vyhrazeny.

Dmax	=	maximální průměr brusného kotouče
tmax,1	=	max. přípustná tloušťka nástavného nástroje v oblasti upínání při použití upínací matice (10)
tmax,2	=	max. přípustná tloušťka nástavného nástroje v oblasti upínání při použití rychloupínací matice (1)
tmax,3	=	max. přípustná tloušťka nástavného nástroje
M	=	závit vřetene
l	=	délka brusného vřetene
n	=	počet otáček při volnoběhu (max. počet otáček)
P1	=	jmenovitý příkon
P2	=	výkon
m	=	hmotnost bez síťového kabele

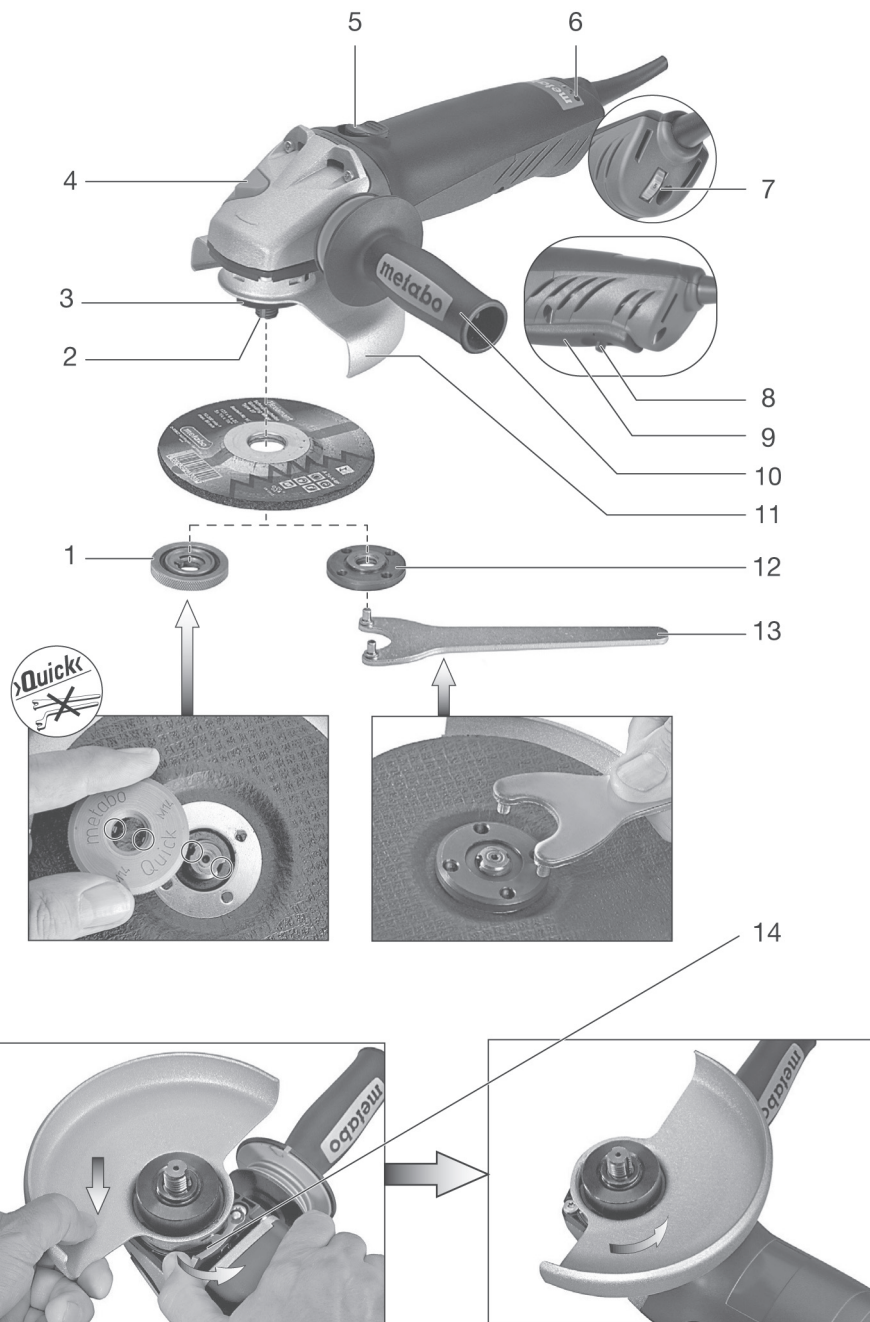

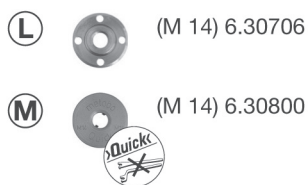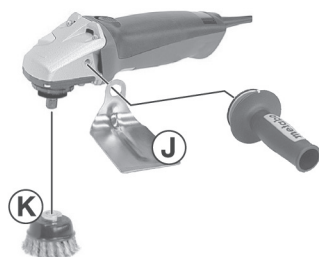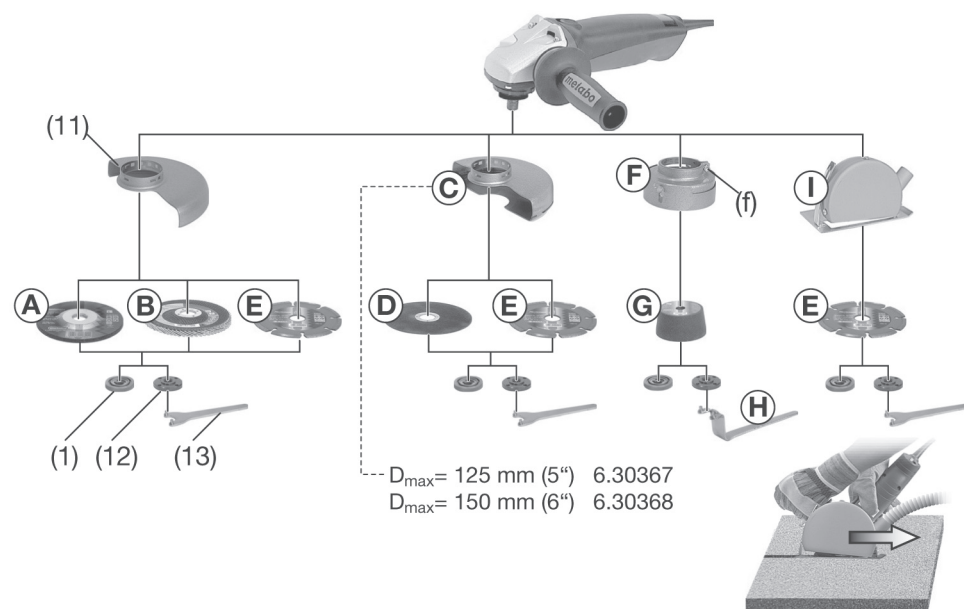

Dělení:

Při rozbrušování pracujte vždy v protiběžném směru. Jinak vzniká nebezpečí, že stroj vyběhne nekontrolovatelně z řezu. Pracujte s mírným posuvem, přizpůsobeným zpracovávanému materiálu. Nenatáčejte stroj, netlačte na něj, nekomíhejte s ním.

Broušení se smrkovým papírem:

Nástroj mírně přitlačujte a pohybujte jím po ploše sem a tam, aby povrch obráběného předmětu nebyl příliš horký.

Práce s drátěným kartáčem:

Nástroj mírně přitlačujte.

Čištění

Čištění motoru: Nástroj čistěte pravidelně, často a důkladně vyfoukáním zadních větracích drážek tlakovým vzduchem. Přitom je třeba nástroj držet v bezpečné poloze.

Odstraňování závad

Stroje s označením WEA..., WEPA...



Elektronická indikace signálu (6) svítí a otáčky při zátěži klesají. Teplota vinutí je příliš vysoká! Nechte nástroj běžet volnoběhem, až elektronická indikace signálu opět zhasne.



Elektronická indikace signálu (6) bliká a nástroj se nerozběhne. Došlo k aktivaci ochrany proti rozběhu. Pokud se síťová zástrčka při zapnutí nástroje zasune nebo pokud je dodávka proudu po přerušení opět obnovena, nástroj se nerozběhne. Nástroj vypněte a opět zapněte.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství Metabo.

Pokud potřebujete nějaké příslušenství, obraťte se laskavě na svého prodejce.

Při výběru správného příslušenství sdělte prodejci přesný typ Vašeho elektrického nástroje.

Příslušenství k úhlovým bruskám s autobalancerem (viz. str.3)

- A Hrubovací kotouč (nutno používat pouze s příslušným ochranným krytem).
- B Lamelový brusný kotouč (nutno používat pouze s příslušným ochranným krytem)
- C Ochranný kryt pro rozbrušování.
- D Dělicí (rozbrušovací) kotouč (nutno používat pouze s příslušným ochranným krytem pro rozbrušování).
- E Diamantový dělicí kotouč (nutno používat pouze s příslušným ochranným krytem pro rozbrušování).
- F Ochranný kryt pro miskový brusný kotouč (nasadíte na nástroj a upevníte pomocí šroubu (f)).
Miskový brusný kotouč upevníte dle popisu v kapitole 8, případně použijte klíč pro dva otvory.
Ochranný kryt nastavte pomocí šroubů s křídlovou hlavou tak, aby miskový brusný kotouč přečníval 0,5 – 1 cm.
- G Miskové brusné kotouče (nutno používat pouze s příslušným ochranným krytem).
- H Prolomený klíč pro dva otvory (pro dotahování/povolování upínací matice (10) u miskových brusných kotoučů).
- I Ochranný kryt pro rozbrušování s vodícími saněmi (nasadíte na nástroj a upevníte pomocí šroubu).

A) U tenkých brusných kotoučů:

Osazení upínací matice (12) směřuje nahoru, aby i tenký brusný kotouč mohl být bezpečně upnut.

B) U tlustých brusných kotoučů:

Osazení upínací matice (12) směřuje dolů, aby se upínací matice mohla bezpečně namontovat na vřeteno.

Vřeteno zablokujte. Upínací matici (12) dotáhněte klíčem pro dva otvory (13) otáčením ve směru hodinových ručiček.

Uvolnění upínací matice:

Vřeteno zablokujte (viz kapitola 8.1). Upínací matici (12) povolte klíčem pro dva otvory (13) otáčením proti směru hodinových ručiček.

Použití

Nastavení otáček (v závislosti na výbavě)

Na regulačním kolečku (7) pro nastavení otáček nastavte doporučené otáčky.

Dělicí kotouče, hrubovací kotouče, brusné miskové kotouče, diamantový dělicí kotouč: velké otáčky.

Kartáče: střední otáčky.

Brusné talířové kotouče: malé až střední otáčky.

Upozornění: Pro leštění doporučujeme naše úhlové leštící nástroje.

Zapínání/ vypínání



Stroj ved'te vždy oběma rukama.



Nejprve stroj zapněte, teprve potom přiblížte stroj k obráběnému předmětu.




Zabraňte tomu, aby stroj nenasával další prach a třísky. Při zapínání a vypínání držte stroj v dostatečné vzdálenosti od usazeného prachu. Stroj po vypnutí položte až tehdy, když se motor úplně zastavil.

Zabraňte neúmyslnému spuštění: stroj vždy vypněte, když dojde k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo pokud dojde k přerušení dodávky elektrického proudu.

Při trvalém zapnutí běží stroj dál, i když byl vytržen z ruky. Z tohoto důvodu držte stroj vždy oběma rukama za příslušné rukojeti, zaujměte bezpečné postavení a soustřed'te se na práci.


Spínací tlačítko s blokováním proti zapnutí:



Zapnutí: Spínač (5) stiskněte vzadu směrem dolů, potom ho přesuňte dopředu, až zapadne (trvalé zapnutí)

Vypnutí: Stiskněte zadní část spínače (5).

Stroje s ochranným spínačem proti náhodnému spuštění (jen stroje s označením WPA..., WEPA...)



Zapnutí: Zamačkněte bezpečnostní tlačítko (8) a stlačte spínač (10).

Vypnutí: Uvolněte spínač (10).

Pracovní pokyny

Broušení:

Stroj mírně přitlačujte a pohybujte jím po ploše sem a tam, aby povrch obráběného předmětu nebyl příliš horký.

Broušení nahrubo: Abyste dosáhli dobrého výsledku práce, pracujte se sklonem stroje 30 - 40 stupňů.

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil svým nákupem nového elektrického nástroje Metabo. Každé elektrické nářadí Metabo je pečlivě odzkoušeno a podrobeno přísné kontrole kvality. Životnost jakéhokoli elektrického nástroje však ve značné míře závisí přímo na Vás. Respektujte proto informace obsažené v tomto návodu na obsluhu a v příložených dokumentech. Čím pečlivěji budete s elektrickým nástrojem Metabo zacházet, o to déle Vám bude spolehlivě sloužit.

Prohlášení konformity

Prohlašujeme s výlučnou zodpovědností, že tento výrobek je v souladu s normami a směrnici uvedenými na straně 2.

Předpokládané použití nástroje

Nástroje s originálním příslušenstvím Metabo jsou vhodné pro broušení, broušení smirkovým papírem, pro práce s drátěnými kartáči a pro řezání kovu, betonu, kamene a podobných materiálů bez použití vody.

Za škody způsobené nepředpokládaným použitím ručí pouze uživatel.

Je nutné respektovat všeobecně uznávané předpisy pro ochranu před úrazem a příložené bezpečnostní pokyny.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

Za účelem snížení nebezpečí zranění si přečtete tento návod.



Přečtete si všechny bezpečnostní pokyny a směrnice. Pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny a směrnice, může dojít k elektrickému šoku, požáru a nebo k těžkým zraněním.

Všechny bezpečnostní pokyny a směrnice si uschovejte pro pozdější použití.

Před použitím elektrického nástroje si pozorně a úplně přečtete příložené bezpečnostní pokyny (červený sešit) a návod na obsluhu. Všechny příložené dokumenty si uložte a elektrický nástroj předávejte dalšímu uživateli pouze s těmito dokumenty.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

a) Tento elektrický nástroj je určen k použití pro broušení, broušení smirkovým papírem, drátěnými kartáči a dělicími kotouči. Respektujte všechna varování, pokyny, zobrazení a informace, které jste s nástrojem obdrželi. Pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny a směrnice, může dojít k elektrickému šoku, požáru a nebo k těžkým zraněním.

b) Tento elektrický nástroj není určen pro leštění. Použití elektrického nástroje nepředpokládaným způsobem může ohrozit Vaše zdraví.

c) Nepoužívejte žádná příslušenství, která nebyla pro tento elektrický nástroj výrobcem výslovně určena nebo doporučena. Pouhý fakt, že je příslušenství možno upevnit k Vašemu elektrickému nástroji, neposkytuje dostatečnou záruku bezpečného použití.

d) Přípustný počet otáček nástavců musí být minimálně tak velký jako maximální počet otáček uvedený na elektrickém nástroji. Příslušenství, které se otáčí rychleji, může být poškozeno.

e) Vnější průměr a tloušťka nástavců musí odpovídat rozměrům Vašeho elektrického nástroje. Nástavce

s nesprávnými rozměry nelze dostatečně odstínit nebo ovládat.

f) Brusné kotouče, příruby, dělicí nástroje nebo jiné příslušenství musí být přesně uzpůsobeno pro brusné vřeteno Vašeho elektrického nástroje. Nástavce které nejsou přesně uzpůsobeny pro brusné vřeteno Vašeho elektrického nástroje se otáčejí nerovnoměrně, silně se rozkmitávají a mohou vést ke ztrátě kontroly nad nástrojem.

g) Nepoužívejte žádné poškozené nástavce. Před každým použitím nástavců zkontrolujte: brusné kotouče (odrolení, praskliny), dělicí kotouče (trhliny, opotřebení), drátěné kotouče (zlomené drátky). Pokud elektrický nástroj nebo nástrčný nástroj (nástavec) spadne na zem, zkontrolujte, zda není poškozen, případně použijte nepoškozený nástavec. Pokud jste nástavec zkontrolovali a pracujete s ním, zdržujte se spolu s poblíž stojícími osobami mimo rovinu rotace nástroje a nechte nástroj minutu otáčet maximálními otáčkami. Poškozené nástavce se zlomí právě v této kontrolní fázi.

h) Mějte na sobě osobní ochranné vybavení. Podle použití nástroje používejte ochranu celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Pokud třeba, pracujte s respirátorem, chráničem proti hluku, ochrannými rukavicemi nebo speciální zástěrou, která chrání před malými brusnými a kovovými částicemi. Zrak je třeba chránit před odlétajícími cizími tělesy, které vznikají při různých aplikacích. Respirátor nebo maska proti prachu slouží pro odfiltrování vznikajícího prachu. Pokud jste vystaveni po dlouhou dobu hluku, může dojít k poškození Vašeho sluchu.

i) Dbejte, aby ostatní osoby byly v bezpečné vzdálenosti od Vašeho pracoviště. Každý, kdo vstoupí do Vašeho pracoviště, musí mít na sobě osobní bezpečnostní vybavení. Odštěpky z obráběného předmětu nebo ze zlomeného nástavce se mohou rozletět a způsobit zranění i osobám zdržujícím se mimo Vaše pracoviště.

j) Pokud provádíte práce, při nichž může nástroj přijít do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním kabelem, držte nástroj pouze za izolovanou rukojeť. Kontakt s vedením, které je pod napětím, se může přenést i na kovové části nástroje a způsobit úraz elektrickým proudem.

k) **Síťový kabel nesmí být v dosahu** otáčejících se nástrojů. Pokud ztratíte kontrolu nad nástrojem, může dojít k protržení nebo zachycení síťového kabelu a Vaše ruka nebo paže se může dostat do oblasti nástavce.

l) Nepokládejte nikdy elektrický nástroj, dokud se nástavec nepřestane otáčet. Otáčející se nástavec se může dostat do kontaktu s odkládací plochou, přičemž můžete ztratit kontrolu nad nástrojem.

m) **Elektrický nástroj se nesmí nikdy otáčet při přenášení.** Při náhodném dotyku může dojít k zachycení Vašeho oděvu nástavcem, který Vás může poranit.

n) **Čistěte pravidelně větrací drážky Vašeho elektrického nástroje.** Dmychadlo motoru přitahuje prach do tělesa, přičemž může v důsledku většího nahromadění prachu dojít k ohrožení elektrickým proudem.

o) Elektrický nástroj nepoužívejte nikdy v blízkosti hořlavých materiálů. Tento materiál se může vznítit od jiskry.

p) Nepoužívejte žádné nástavce, které vyžadují kapalně chladivo. Použití vody nebo jiných kapalných chladicích prostředků může vést k elektrickému úrazu.

Zpětný náraz a odpovídající varovné pokyny

Zpětný náraz představuje náhlou reakci na zaseknutý nebo zablokováný otáčející se nástavec, jako např. brusný kotouč, dělicí kotouč, drátěný kartáč atd. Zaseknutí nebo zablokování vede k náhlému

Nasazení brusného kotouče




Před jakoukoli výměnou nářadí je třeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky. Nástroj musí být vypnutý a vřeteno v klidu.



Pro práce s dělicími kotouči je třeba z bezpečnostních důvodů použít speciální kryt pro dělicí kotouče (viz kapitola 12 „Příslušenství“).

Aretace vřetene

Stiskněte tlačítko pro aretaci vřetene (4) a vřeteno (2) pootočte rukou, až tlačítko pro aretaci vřetene citelně zapadne.

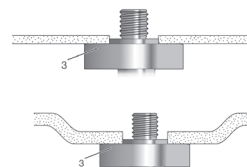

Upnutí brusného kotouče

Systém autobalanceru (3) je neoddělitelnou součástí. Brusný kotouč dosedá z jedné strany na autobalancer a z druhé strany na Quick matici. Brusný kotouč nasuňte na opěrnou přírubu (2) (viz obrázek výše). Brusný kotouč musí dosedat rovnoměrně na autobalancer. Plechová příruba dělicích brusných kotoučů musí dosedat na autobalancer.

Upínání/uvolňování rychloupínací matice (v závislosti na výbavě)



Uchycení rychloupínací matice (1)



Pokud je nástrčný nástroj v oblasti upínání tlustší než 8 mm, nelze rychloupínací matici použít! V tomto případě použijte upínací matici (10) s klíčem pro dva otvory.

- vřeteno zablokujte (viz kapitola 8.1)
- rychloupínací matici (1) nasadte na vřeteno (2) tak, aby její dva výstupky zapadly do drážek na hřídeli – viz obrázek na straně 3
- rychloupínací matici přitáhněte rukou pootočením ve směru hodinových ručiček
- silným pootočením brusného kotouče ve směru hodinových ručiček rychloupínací matici dotáhněte

Uvolnění rychloupínací matice (1)




Vřeteno může být zablokováno tlačítkem pro aretaci vřetene (4) jen po namontování rychloupínací matice (1)!

- po vypnutí se zařízení zastavuje
- krátce před úplným zastavením stiskněte tlačítko pro aretaci vřetene (4). Rychloupínací matice (4) se uvolní



Upínání/uvolňování upínací matice (v závislosti na výbavě)

Dvě strany upínací matice rozdílné. Upínací matici našroubujte na vřeteno následujícím způsobem:

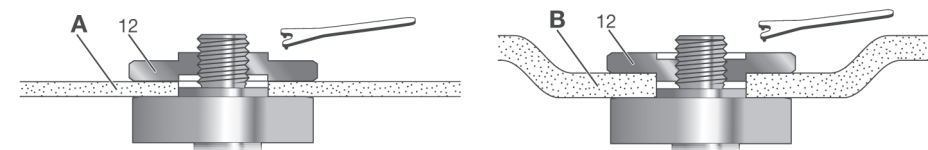

Přehled

viz strana 3 (rozložte ji)

- 1 Rychloupínací matice*
 - 2 Opěrná příruba
 - 3 Vřetení /**autobalancer (nelze demontovat)
 - 4 Tlačítko pro aretaci vřetene
 - 5 Spínač pro zapnutí/vypnutí
 - 6 Elektronická indikace signálu*
 - 7 Regulační kolečko pro nastavení otáček*
 - 8 Bezpečnostní prvek spínače
 - 9 Spínač zapnutí
 - 10 Přídavná rukojeť s tlumením vibrací*
 - 11 Ochranný kryt
 - 12 Upínací matice*
 - 13 Klíč se dvěma čepky
 - 14 Páka pro upevnění ochranného krytu
- * závislé na výbavě / není ve standardním vybavení
** jen u úhlových brusek s autobalancerem

Zvláštní vlastnosti výrobku

- vysoce výkonná úhlová bruska s extra vysokým výkonem chlazení pro rychlý pracovní postup
- robustní motor Metabo Marathon s vysokou životností
- technologie ochrany proti prachu Metabo pro extrémně dlouhou životnost zařízení
- ergonomický design tělesa s výrazným zúžením pro pohodlné držení při dělení a hrubování
- bezpečnostní spojka Metabo S-automatic
- rychlá výměna nářadí Metabo „Quick“ (pro nástroje s vybavené rychloupínací maticí (1))
- **Quick Stop** - funkce pro zastavení kotouče během 3 sekund po vypnutí stroje
- **Autobalancer** - integrovaný autobalancer po snížení vibrací během řezání a broušení

Uvedení do provozu



Před uvedením do provozu porovnejte, zda síťové napětí a síťová frekvence na typovém štítku odpovídají údajům Vaší elektrické sítě.

Přípevnění přídavné rukojeti

Pracujte pouze s nainstalovanou přídavnou rukojetí (8)! Přídavnou rukojeť přišroubujte na pravou nebo levou stranu nástroje.

Upevnění ochranného krytu
(pro práce s brusnými kotouči)



Pro práce s hrubovacími kotouči je třeba z bezpečnostních důvodů použít ochranný kryt (11).



Pro práce s dělicími kotouči je třeba z bezpečnostních důvodů použít speciální kryt pro dělicí kotouče (viz kapitola 12 „Příslušenství“).

Viz obrázek na straně 3

- stiskněte páku (14) a nechte ji stisknutou. Ochranný kryt (11) nasadíte do zobrazené polohy
- páku uvolníte a ochranný kryt pootočí, až páka zapadne
- páku stiskněte a ochranný kryt pootočí tak, aby uzavřená oblast směřovala k uživateli
- zkontrolujte polohu krytu: páka musí být zablokována a ochranný kryt se nesmí pootočit

zastavení otáčejícího se nástroje. V důsledku toho se nekontrolovaný elektrický nástroj zrychlí proti směru pohybu nástavce v zablokovaném místě.

Pokud se např. brusný kotouč zasekne nebo zablokuje v obráběném předmětu, může se hrana brusného kotouče, která je zabořena do obráběného předmětu, zachytit a brusný kotouč se může vylomit nebo může dojít ke zpětnému nárazu. Brusný kotouč se potom začne pohybovat směrem k obsluze nebo směrem od ní, podle otáčení kotouče v zablokovaném místě. Přitom může dojít i k roztržení kotouče.

Zpětný náraz je důsledkem špatného nebo závadného použití elektrického nástroje. zpětný náraz je možno eliminovat příslušnými bezpečnostními opatřeními, která jsou popsána níže.

a) Elektrický nástroj držte pevně a své tělo a paže uveďte do takové polohy, v níž jste schopni zachytit síly při zpětném nárazu. Pokud možno, použijte vždy přídavné držadlo, abyste měli co největší kontrolu nad silami při zpětném nárazu nebo reakčním momentem vznikajícím při zvednutí nástroje. Obsluha je schopna zvládnout síly při zpětném nárazu nebo síly při reakci při uplatnění vhodných preventivních opatření.

b) Nezasahujte nikdy rukama do blízkosti otáčejících se nástavců. Nástavec může při zpětném nárazu zasáhnout Vaši ruku.

c) Vyhybejte se tělem poloze, ve které se může při zpětném nárazu pohybovat elektrický nástroj. Zpětný náraz způsobuje pohyb elektrického nástroje v opačném směru k pohybu brusného kotouče v místě jeho zablokování.

d) Pracujte zvláště pozorně v oblasti rohů, ostrých hran apod. Zabraňte tomu, aby nástavce se od obráběného předmětu odrážely nebo v něm svíraly. Otáčející se nástavec má v rozích, u ostrých hran nebo při odskočení sklon k zablokování se. Tím dojde ke ztrátě kontroly nad nástrojem nebo ke zpětnému nárazu.

e) Nepoužívejte řetězovou pilu nebo ozubený pilový list. Tyto nástavce způsobují často zpětný náraz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nástrojem.

Zvláštní varovné pokyny pro broušení a dělení (rozbrušování).

a) Používejte vždy ochranný kryt, který je určen pro použitý druh brusných těles. Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn k elektrickému nástroji a nastaven tak, aby bylo dosaženo maximálního stupně bezpečnosti, tj. nejmenší možná část brusného tělesa může přijít do kontaktu s obsluhou. Ochranný kryt chrání obsluhu před náhodným stykem s brusným tělesem.

b) Používejte výlučně brusná tělesa přípustná pro tento elektrický nástroj a pro tato brusná tělesa určený ochranný kryt. Brusná tělesa, která nejsou určena pro tento elektrický nástroj, nelze dostatečně odstínit a nejsou zcela bezpečná.

c) Brusná tělesa je možno použít jen pro doporučené použití, např. nikdy nebruste boční plochou dělicího kotouče. Dělicí kotouče jsou určeny pro opracování materiálu hranou kotouče. Působení sil z boku může způsobit roztržení brusného tělesa.

d) Pro zvolené brusné kotouče používejte vždy nepoškozené upínací příruby ve správné velikosti a správného tvaru. Vhodné příruby podírají brusný kotouč a snižují tak nebezpečí rozlomení brusného kotouče. Příruby pro dělicí kotouče se mohou lišit od přírub pro jiné brusné kotouče.

e) Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče použité u větších elektrických nástrojích. Brusné kotouče pro větší elektrické nástroje nejsou určeny pro vyšší otáčky malých elektrických nástrojů a mohou se rozlomit.

Další zvláštní varovné pokyny pro dělicí kotouče

Snažte se zabránit zadření dělicího kotouče a nepoužívejte příliš velkou přitlačnou sílu. Neprovádějte nadměrně hluboké řezy. Přetížení dělicího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zadření nebo zablokování a tím i možnost zpětného nárazu nebo rozlomení brusného kotouče.

b) Vyhýbejte se oblasti před a za otáčejícím se dělicím kotoučem. Když pohybujete dělicím kotoučem v obráběném předmětu směrem od sebe, může se v případě zpětného nárazu odrazit kotouč přímo na Vás.

c) Pokud se dělicí kotouče zablokuje nebo pokud práci přerušíte, vypněte přístroj a držte ho v klidu, až se kotouče zcela zastaví. Nikdy se nesnažte vytáhnout dosud běžící dělicí kotouč z řezu, jinak může dojít k zpětnému nárazu. Zjistěte příčinu zablokování a odstraňte ji.

d) Nezapínejte elektrický nástroj znovu, pokud se dosud nachází v obráběném předmětu. Než začnete opět řezat nechte dělicí kotouč rozběhnout na maximální otáčky. V opačném případě se může kotouč zaseknout, vyskočit z obráběného předmětu nebo způsobit zpětný náraz.

e) Desky nebo větší obráběné předměty podepřete, abyste tak snížili riziko zpětného nárazu v důsledku zablokování dělicího kotouče. Velké obráběné předměty se mohou v důsledku vlastní hmotnosti prohnout. Obráběný předmět je třeba podepřít na obou stranách, v blízkosti dělicího řezu a na hraně.

f) Buďte zvláště opatrní při „složených řezech“ do stávajících zdí nebo jiných ne zcela definovaných oblastí. Zabírající dělicí kotouč může při řezech do plynových nebo vodovodních rozvodů, do elektrických vedení nebo jiných objektů způsobit zpětný náraz.

Zvláštní varovné pokyny pro broušení smirkovým papírem

a) Nepoužívejte příliš velké brusné papíry. Respektujte údaje výrobce týkající se velikosti brusných papírů. Brusné papíry, které vyčnívají z brusného talíře, mohou způsobit zranění, a vést k zablokování a roztržení brusného papíru nebo ke zpětnému nárazu.

Zvláštní varovné pokyny pro práci s drátěnými kartáči

a) **Uvědomte si, že drátěný kartáč ztrácí drátky** i při běžném použití. Nepřetěžujte drátky nadměrným přitlakem. Odletující kousky kartáče mohou snadno proniknout tenkým oblekem a nebo kůží.

b) **Pokud se doporučuje ochranný kryt**, zamezte tomu, aby se ochranný kryt a drátěný kartáč vzájemně dotýkaly. Talířové a hrncové kartáče mohou zvětšit svůj průměr v důsledku přitlačné síly a odstředivých sil.

Používejte elastické vložky, pokud jsou k dispozici spolu s brusivem a pokud jsou požadovány.

Respektujte údaje výrobce nástroje a příslušenství! Kotouče chraňte před tukem a proti nárazu!

Brusné kotouče je třeba skladovat a manipulovat s nimi pečlivě dle pokynů výrobce.

Dělicí brusné kotouče nepoužívejte nikdy jako hrubovací kotouče! Dělicí brusné kotouče nesmí být vystaveny bočnímu tlaku.

Obráběný předmět musí pevně doléhat na základnu a být zajištěn proti posunutí, např. prostřednictvím upínacích přípravků. Velké předměty musí být dostatečně podepřeny.

Pokud se používají nástavce se závitovou vložkou, potom konec vřetene se nesmí dotýkat dna otvoru brusného nástroje. Dbejte na to, aby závit v nástavci byl dostatečně dlouhý, aby se do něj vešla celá délka vřetene. Závit v nástavci musí odpovídat závitů na vřetenu – délka vřetene a délka závitů vřetene viz strana 2 a kapitola 15 „Technická data“.



Dbejte na místa v textu označená tímto symbolem, slouží k Vaší vlastní bezpečnosti a k ochraně Vašeho elektrického nástroje.



Mějte na očích vždy ochranné brýle



Při zpracování zvláště kovů, může dojít k nahromadění vodivého prachu uvnitř zařízení. Následně může dojít k přenesení elektrického napětí na tělo nástroje, které může dočasně způsobit nebezpečí elektrického úrazu. Proto je třeba při běžícím nástroji provádět pravidelné, časté a důkladné čištění zadních větracích otvorů tlakovým vzduchem. Přitom je třeba nástroj pevně držet.

Doporučuje se použít k tomu stacionární odsávací zařízení a předřadit mu proudový chránič (FI). Při vypnutí úhlové brusky proudovým chráničem, je nezbytné nástroj zkontrolovat a vyčistit ho. Čištění nástroje viz kapitola 10 „Čištění“.

Prach, který vzniká při práci s nástrojem je často zdraví škodlivý (např. při zpracování dubového nebo bukového dřeva, kameniva, kovu, barevných nátěrů, které mohou obsahovat olovo nebo jiné škodlivé látky). Tento prach by se neměl dostat do těla dotykem nebo nadechnutím. Proto používejte odsávání prachu a navíc mějte na obličeji respirátor. Usazený prach důkladně odstraňte, např. odsáváním vhodným vysavačem. Prach může tvořit výbušnou atmosféru.

Materiály, které při svém zpracování vytvářejí zdraví nebezpečný prach nebo páry (např. azbest), je zakázáno zpracovávat.

Postarejte se o to, aby při práci, při níž se vyvíjí prach, byly volné větrací otvory. Pokud by bylo třeba prach odstranit, rozpojte nejdříve elektrický nástroj od sítě (používejte nekovové objekty) a dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní části nástroje.

Poškozené, nekruhové, příp. vibrující nástroje se nesmí používat.

Dbejte na to, abyste nepoškodili rozvody plynu nebo vody, elektrická vedení a nosné zdi (z důvodů statiky).

Při použití nástroje venku předřadte jistič FI s max. spouštěcím proudem 30 mA!

Před jakýmkoli nastavením, výměnou nástroje nebo údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic. Při aktivaci bezpečnostní spojky se zařízení okamžitě zastaví!

Pokud dojde k poškození nebo prasknutí pomocného držadla, vyměňte ho. Zařízení s poškozeným pomocným držadlem se nesmí používat.

Pokud dojde k poškození nebo prasknutí ochranného krytu, vyměňte ho. Zařízení s poškozeným ochranným příklonem se nesmí používat.

Tento elektrický nástroj není určen pro leštění. Nárok na záruku zaniká v případě nepředpokládaného použití zařízení! Motor se může přehřát a elektrický nástroj se může poškodit. Pro leštění doporučujeme náš úhlový leštící nástroj.